

Information Technique Chaudières fioul à condensation

OEnoviaFioul Confort :
OSCR 18 – OSCR 24 – OSCR 30

OEnoviaFioul Max :
OSCR 45 – OSCR 60 – OSCR 90 – OSCR 120

Aide au diagnostic – Dépannage

FR

JS

N° ITOE0221A-fr

25/01/2019

1. Objet

Les **cellules de détection de flamme** BST fabriquées entre **semaine 01-2017** et **semaine 27-2017** (incluses) peuvent présenter un défaut de fabrication.

Ce défaut provoque des **défauts d'allumage** (non-détection de flamme au démarrage) et/ou des **pertes de flamme** pendant le fonctionnement du brûleur avec apparition des défauts suivants :

- Sur **Tableau de commande OE-tronic 4** : codes erreur **B03 – L04 – L36**.
- Sur **Tableau de commande OEtroCom-3** : codes erreur **E07.14 – E07.20 – E07.29 – E07.35**.


Si les conditions ci-dessus sont réunies, la **cellule de détection de flamme** doit être remplacée.

Remarque : le remplacement préventif des cellules de détection de flamme n'est pas nécessaire.

3. Identification

Les cellules **pouvant présenter** (non systématiquement) un défaut, ont une **date de fabrication** comprise entre **0117** et **2717** (**entre semaines 01-2017** et **27-2017** incluses).

La **date de fabrication** est inscrite sur l'étiquette (visible sans démontage) de la cellule, après les lettres **SNR** comme indiqué ci-après :

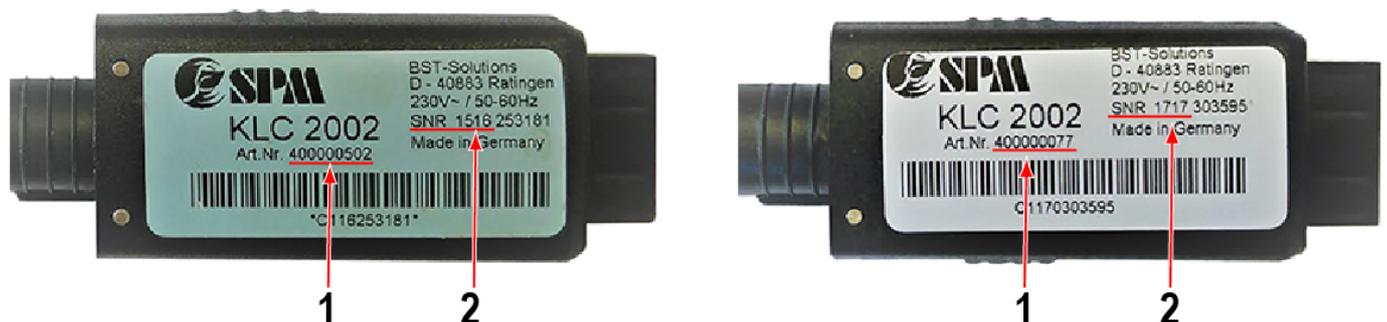

1. Référence fournisseur **400000502** ou **400000077** (voir tableau ci-après)
2. **Semaine et année de fabrication, exemples** ci-dessus : **1516** = Semaine 15-2016
1717 = Semaine 17-2017

G001173

3. Pièces de rechange

Chaudière type	Référence fournisseur (repère 1 ci-avant)	Cellule de détection de flamme	Référence à commander en pièce de rechange
OSCR 18 OSCR 24 OSCR 30	40000077	 <p>KLC 2002 (avec étiquette blanche)</p>	300025846
OSCR 45 OSCR 60 OSCR 90 OSCR 120	400000502	 <p>KLC 2002 (avec étiquette bleue)</p>	7648597

Remarque : Le stock de cellules disponibles au CPR est à jour.