

1. Évolution du coffret de sécurité du brûleur

Le coffret de sécurité pouvait présenter un dysfonctionnement dû à un relais restant "collé".



Dans ce cas le brûleur restait bloqué en phase de préventilation.

Les coffrets de sécurité avec le nouveau relais équipent les brûleurs depuis les dates et n° de série suivants :

Chaudière type	Référence brûleur RDB 2.2 A	Date d'application	A partir du numéro de série brûleur suivant B	N° de coffret(2) C
FSC. 19	7605571	03/03/2017	01097073233	N° 50005590 version ≥ R02
FSB. 22	7608496 ou 7681861 ⁽¹⁾	10/11/2016	01456073459 Sauf les n° de série suivants : 01037073004 01037073095 - 01037073096 01037073097 - 01037073098 01037073099 - 01037073100 01037073101 - 01037073102 01037073103 - 01037073104 01037073107 - 01037073108	N° 50005555 version ≥ R10
FSB. 29	7605574 ou 7681863 ⁽¹⁾			
FSB. 22 FF	7640990 ou 7681884 ⁽¹⁾			
FSB. 29 FF	7640996 ou 7681885 ⁽¹⁾			
FSC. 24 - FSC.-2 24	7608496 ou 7681859 ⁽¹⁾			
FSC. 32 - FSC.-2 32	7605574 ou 7681860 ⁽¹⁾			

(1) Nouvelle version.


(2) Version supérieure ou égale à R...

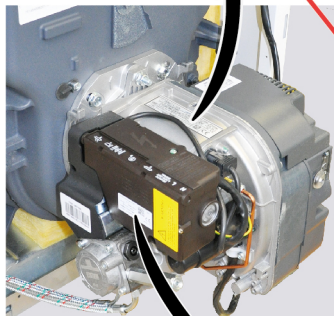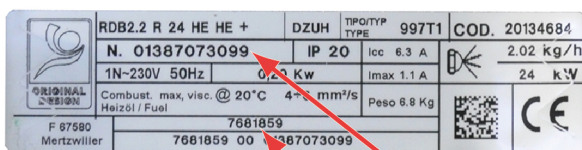

G001119

19 kW :

n° 50005590 **R02** → n° ≥ **R02**

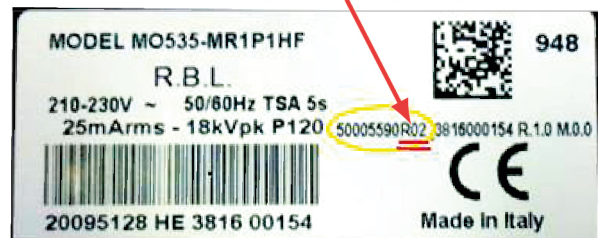


22 - 24 - 29 - 32 kW :

n° 50005555 **R10** → n° ≥ **R10**



2. Pièces de rechange

Les coffrets de sécurité dernière version sont disponibles au Centre Pièces de Rechange.

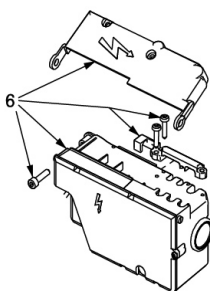

G001107

Repère	Référence	Désignation	FSC. 19	FSB. 22 (FF) FSC. 24 FSC.-2 24	FSB. 29 (FF) FSC. 32 FSC.-2 32
6	7626774	Coffret de sécurité 60 secondes		X	X
6	7656650	Coffret de sécurité 120 secondes	X		