

1. Description

Une **disparition** ou l'**absence d'affichage** (afficheur éteint) peut survenir quelques **jours** ou quelques **semaines** après la mise en service, suite à une défaillance d'une série de **transformateurs** équipant la carte électronique.

La **LED** témoin présente sur la carte électronique est également éteinte.

Remplacer la carte électronique dans ce cas (Voir ci-après : Références à commander en pièces de rechange).


Un remplacement préventif n'est pas nécessaire.

i Ce défaut concerne uniquement les cartes avec transformateur ayant été fabriqué entre la semaine **47 / 2015** et la semaine **45 / 2016** et comportant le marquage **/MV** :

Marquage du transformateur, entre : 15/47/MV ... et ... 16/45/MV

Exemple : Carte SCU-768-02

Marquage transformateur :

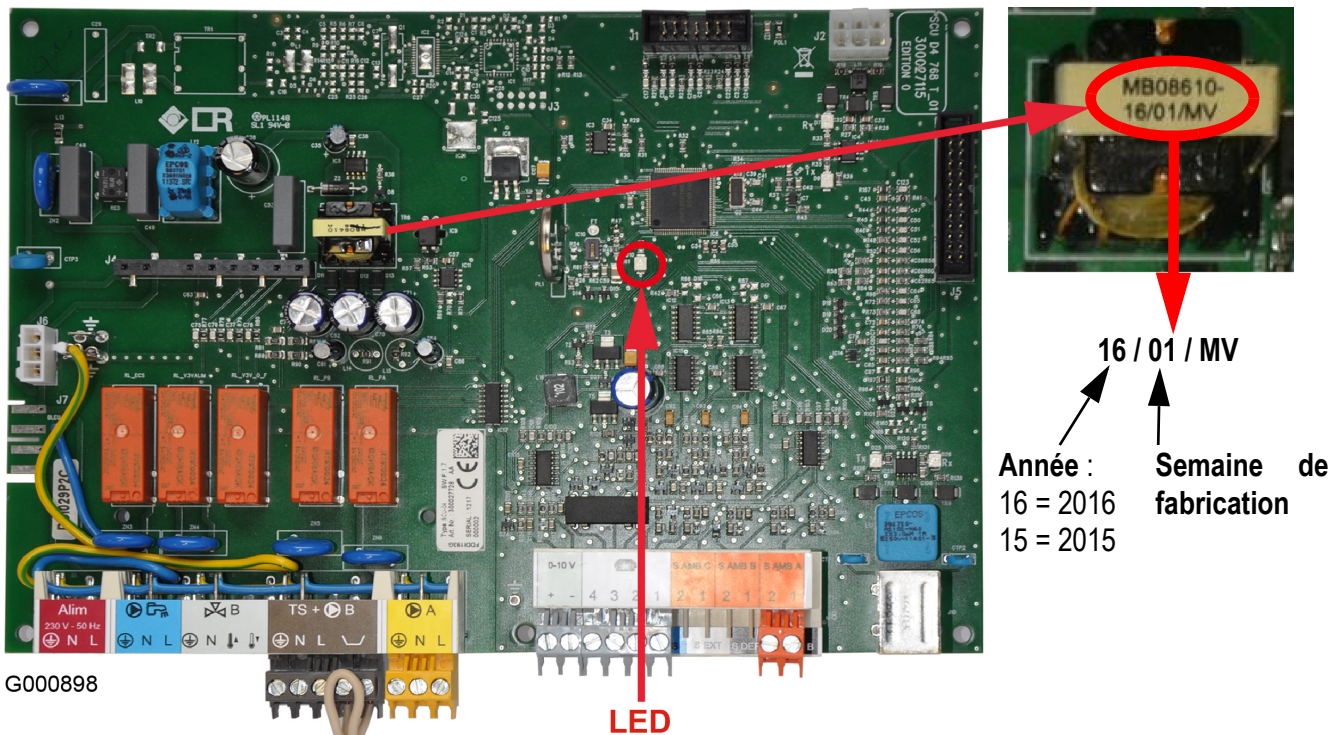

(1) **LED** : Dans le cas d'un transformateur défectueux, la **LED** témoin présente sur la carte électronique est éteinte.

Pour information :

LED allumée : la carte électronique est alimentée électriquement

LED éteinte : carte électronique non alimentée ou défectueuse

LED clignotante : présence d'un défaut ou carte défectueuse.

2. Pièces de rechange

Appareil	Chaudière type	Carte électronique (carte montée)	Référence à commander en pièces de rechange
FS... FSB... FSC...	FSB 22	CU-OH-01 (7605107-10)	7633792
	FSB 29		7633793
	FSB 36		7633794
	FSB 46		7633797
	FS 22 - FS 29 - FS 36 - FS 46		7633799
	FSC / FVC 19		7633800
	FSC / FVC 24		7633801
	FSC / FVC 32		7633802
	FSC 40		7633805
	FSC 50	7633807	
OSCR	OSCR 18 OSCR 24 OSCR 30	PCU-193 200018122-03	200018122
		SCU 768-03 300026778-05	300026778
GSCR	GSCR 10 GSCR 15 GSCR 25 GSCR 35	SCU 768-06 200018906-03	200018906
GMR 3000 (Combi) Condens GMR 5000 Condens	GMR 3000 (Combi) Condens GMR 5000 Condens	SCU 768-08 7611852-03	7601096
GSR 330 CONDENS	GSR 330 CONDENS	SCU DIEM 4 124278-02	S103056
Pompes à chaleur	MHR-IN MHR-IN-2	SCU 768-02 300026777	7614017
		SCU 768-09 7614017-04	
		PCU-194	7618169