

FR

1. La version du programme de la carte Microconnect passe de 5.0 à 5.1.


1.1 Cartes disponibles au CPR

Les cartes Microconnect disponibles au CPR sous la référence **300013349** sont à jour depuis le 03/09/2009.

1.2 Modifications

- Suppression de l'apparition intempestive du défaut **DEF.DEB.PAC 8**. Ce défaut pouvait apparaître lors du dégivrage, en cas d'augmentation de température au niveau de l'échangeur à plaques à la mise en route des appoints du MHR. Le signal était interprété comme étant un défaut débit.
- Modification des limites de température pour l'apparition des défauts des différentes sondes : un défaut sonde apparaît dorénavant si la température est inférieure à -31°C ou supérieure à 95°C, et non plus si celle-ci est supérieure à 75°C.
Exemple : avec le OECOSUN-R 500 le défaut **DEF.S.RET.PAC** pouvait apparaître de façon intempestive. La température de 75°C est fréquemment atteinte avec le OECOSUN-R 500, ce qui est tout à fait normal et ne constitue pas un défaut.

2. Vérification de la version du programme de la carte Microconnect

- ▶ Accéder au **Mode tests** par appui pendant 10 secondes sur la touche .
- ▶ Utiliser le bouton rotatif pour entrer dans le menu **#TEST ENTREES**,
- ▶ Afficher le paramètre **VERSION PAC**,
- ▶ Si la version affichée est "**VERSION PAC ROE II 5.0**" et en cas d'apparition fréquente du défaut **DEF.DEB.PAC 8** : remplacer la carte Microconnect.
La nouvelle version affiche "**VERSION PAC ROE II 5.1**".