

La tension de sortie des manomètres (capteurs de pression) montés sur les premières chaudières City 2.24/II ne correspondait pas à nos exigences (tension de sortie de 3,5 volts au lieu de 2,5 volts).

Il en résulte, dans certains cas de fonctionnement :

- soit une mise en sécurité par défaut de pression et affichage alarme PA.  
(valeur détectée 0,3 bar pour une pression réelle de 0,8 bar).
- soit un déclenchement de la soupape de sécurité dès 2,3 bars.  
(valeur détectée 2,3 bars pour une pression réelle de 3 bars).

Pour éviter toute confusion, une nouvelle référence de manomètre a été créée :

le nouveau manomètre référence 953.65.110 remplace l'ancien manomètre référence 953.65.109

Le stock de manomètres au CPR a été remplacé par des manomètres de référence 953.65.110  
Les appareils fabriqués ont été repris sur le stock.

