



Appareils montés en cascade avec Tableau de commande OEtroCom-3 :

**GSC-150 45-115, OSCR 45-120, GMR 6000,
MHC-MB, MHR-C**

FR

Compatibilité des cartes - Dépannage

JS

N° ITOE0237A-fr

06/10/2020

En cas d'apparition de l'un des codes erreurs suivants : **A02.49, H02.47, H02.48** ou **H02.49** et absence de dysfonctionnement :

- Vérifiez la version de carte **SCB-10** sur chacun des appareils de la cascade.
- Remplacez les anciennes versions de carte **SCB-10** par la version **E** (= SW 1.04).
- Effectuez une **autodétection des cartes** pour la mise à jour du système.

1. Vérifier la version de carte SCB-10

1. Accédez au niveau installateur :

- Sélectionnez **IM** sur l'écran et validez ✓
- Entrez le code **0012** et validez ✓

2. Appuyez sur le bouton ,

3. Sélectionnez **Informations** 

4. Sélectionnez la carte : **SCB-10**

5. Vérifiez la ligne : **Version logicielle...** : **1.2** = SCB-10_C ; **1.3** = SCB-10_D ; **1.4** = SCB-10_E.



2. Monter la nouvelle carte SCB-10_E

Remplacer toutes les cartes **SCB-10 ancienne version** par la nouvelle version **SCB-10-E**, disponible en pièces de rechange sous la référence : **7764825** Carte électronique SCB-10_E (SW 1.04).



Marquage sur l'étiquette :
SCB-10_E – SW : 01.04

3. Effectuer une autodétection

Après le **remplacement** de carte(s) électronique(s), effectuez une **autodétection** des cartes.
→ Voir Info technique [ITOE0236](#) (page 4).