Information Technique

Appareils montés en cascade avec Tableau de commande DIEMATIC Evolution :

C140, PFC 45-120, AMC 45-115, HPI-M HPI-S (Export)

FR

Compatibilité des cartes - Dépannage

JS | N° **IT2699-fr** | 02/10/2020

En cas d'apparition de l'un des codes erreurs suivants : **A02.49**, **H02.47**, **H02.48** ou **H02.49** et absence de dysfonctionnement :

- Vérifiez la version de carte **SCB-10** sur chacun des appareils de la cascade.
- Remplacez les anciennes versions de carte **SCB-10** par la version **E** (= SW 1.04).
- Effectuez une **autodétection des cartes** pour la mise à jour du système.

1. Vérifier la version de carte SCB-10

1. Accédez au niveau installateur :
   - Sélectionnez sur l'écran et validez ✔
   - Entrez le code **0012** et validez ✔
2. Appuyez sur le bouton ,
3. Sélectionnez **Informations** ⓘ
4. Sélectionnez la carte : **SCB-10**
5. Vérifiez la ligne : **Version logicielle…** : **1.2** = SCB-10_C ; **1.3** = SCB-10_D ; **1.4** = SCB-10_E.

2. Monter la nouvelle carte SCB-10_E

Remplacer toutes les cartes **SCB-10 ancienne version** par la nouvelle version **SCB-10-E**, disponible en pièces de rechange sous la référence :
7764825 Carte électronique SCB-10_E (SW 1.04).

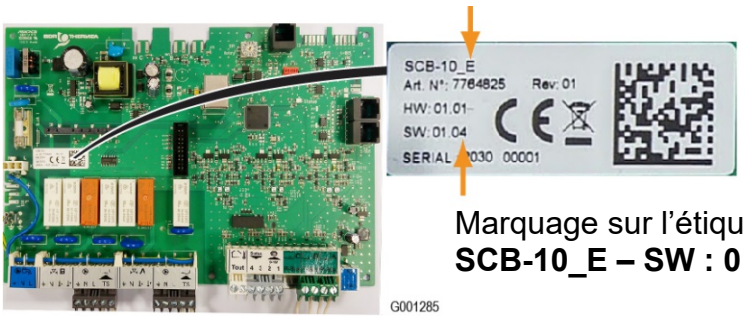

Marquage sur l'étiquette :
SCB-10_E – SW : 01.04

3. Effectuer une autodétection

Après le **remplacement** de carte(s) électronique(s), effectuez une **autodétection** des cartes.
→Voir Info technique IT2698 (page 4).